

M S A 3 0 0 0

NÁVOD K OBSLUZE MSA 3000

Platnost	1

Nové funkce	1
Návod k obsluze	1
Použití podle určení	2

Úvod	3

MSA 3000 SL	3
MSA 3000 S	3
Tvarovky	3
Svařovací program	4
Průkazy	4
Signalizační zařízení	4
Struktura přístroje	5

Čelní deska	5
Pravá strana	6
Identifikační štíty	7

**TITAN - METALPLAST s.r.o.**
obchodní zastoupení firmy
GEORG FISCHER +GF+
Schaffhausen - Švýcarsko
držitele certifikátu nejvyšší kvality ISO 9001/EN 29001
Jungmannova 8, Jablonec nad Nisou
Tel: 0428-205 30 Fax: 0428-88695

<u>Konfigurace přístroje</u>	22	<u>Průběh obsluhy</u>	8
Výběr jazyka obsluhy	22	Zapínat přístroj	8
Nastavit datum a čas	22	Připravování svářecího procesu	9
Přestavit letní/zimní čas	22	Svařování	11
Průkaz svářeče dobrovolný nebo povinný	23	Protokol	11
Nastavení průkazu	23	Výjmutí ID-štítu během sváření	13
Štíť zakázky dobrovolný nebo povinný	23	Výpadek sítě během sváření	13
Nastavení indikace času/energie	24	Předčasné přerušení sváření	13
Dotaz - přípravy sváření	24	Vypínání přístroje	13
Kontrola/dohled revizních intervalů	25	<u>Zvláštní funkce MSA 3000 S</u>	14
Kontrola protokol.paměti	25	Opakování sváření	14
Provoz generátorem	26	Zavádění původního čísla sváření	14
<u>Hlášení</u>	27	Průkaz obsluhy /svářeče/ /Z2/	15
Zakódovaná hlášení	27	Číslo zakázky /Z4/	16
Hlášení v nezakódovaném textu	28	RS232 provoz rozhraní	17
<u>Informace o výrobcích</u>	30	<u>Protokol.paměť</u>	19
Technická data	30	Obslužní jazyky	19
Příslušenství	31	<u>Přídavné funkce MSA 3000 SL</u>	20
Výměna baterií - pamět.štítů	31	Čtečka čárkového kódu	20
<u>Dodatek</u>	32	Průběh obsluhy	20
Čelní deska MSA 3000	32	Protokol	20
Legenda	32	Manipulace čtečky čárkového kódu	21

M S A 3 0 0 0

Platnost

Tento návod k provozu platí pro přístroj
" M S A 3 0 0 0 "

Zjištění typu přístroje :

Typ přístroje nachází se na typovém štitu.

Nové funkce :

- Při nastartování se objevuje na displeji software.
- Při nastartování se indikuje jazyková verze
- Nový průkaz ID-štítů
- Nový průkaz čárkového kódu
- Pozšířený svařovací protokol
- Konfigurovatelné, zda se čas/energie má sčítat či odečítat
- Konfigurovatelné, zda mají být všechny průkazy připouštěny
- Konfigurovatelné, zda při průkazech neplatných či pozbylých platnosti má být přístroj blokován.

Návod k obsluze

Přídavné funkce rozličných provedení přístroje jsou zvlášť označeny a popsány. V dodatku najdet výkres čelní desky jako orientační pomůcku pro operátora.

Všeobecné odkazy

<u>Provoz</u>	33
<u>Přípojky</u>	33
<u>Údržba</u>	33
<u>Čištění</u>	33
Funkční kontrola	33
<u>Ochrana proti úrazům - předpisy</u>	34
Odkazy na bezpečnost práce	34
<u>Diagnóza</u>	
Kontrola žárovek	36
Kontrola tlačítek	36
Kontrola času a data /datum/.	36
Kontrola hlášení	36
Kontrola měření odporu	37
Kontrola rozpoznání čárk.kódu/čtečka	37
Kontrola měření teploty	37
Kontrola konfigurace	37
Kontrola paměť.štítu /MC/	37
Kontrola napětí sítě	37
Kontrola pojistky sítě	37
Zápisky	38

Úvod

MSA 3000 S

MSA 3000 S je s to přijímat svařovací data pro každou tvarovku individuelně !

Vedle větší pružnosti v zpracovávání tvarovek, nabízí tento přístroj též možnost různých nastavení a speciálních funkcí specifických pro uživatele.

MSA 3000 S je elektrosvařovací automat s řízením pomocí ID-štítků /identifikační štítky/ a je navíc vybaven externí protokolovou pamětí.

Všechna relevantní data sváření a tvarovek se předávají svařovacímu přístroji standardizovaným identifikačním štítem. Po provedeném sváření se svařovací protokol automaticky vypracuje a ruší se na ID-štítku. Navíc se sváření na MC-štítu a v interní bezpečnostní protokolové paměti přístroje ukládají.

Přídavné funkce jsou popsány v odstavci " Přídavné funkce MSA 3000 S".

MSA 3000 SL

MSA 3000 SL je vybaven čtečkou čárkového kódu. Tím je umožněno zadávat/zavádět data svařovací a tvarovek i pomocí čárkového kódu. Kromě toho odpovídají funkce MSA 3000 S. Přídavné funkce jsou popsány v odstavci " Přídavné funkce MSA 3000 SL ".

Tvarovky

V elektrosvařovacím automatu MSA 3000 S/SL jsou ukládány funkce, ale žádná data o výrobcích/produktech. Proto může každý dodavatel tvarovek pro každý produkt vypracovat optimální svařovací program na ID-štítku., anebo zakódovat v čárkovém kódu. Výrobce elektrosvařovacích produktů je proto zodpovědný za data na ID-štítku nebo čárk.kódu,přikládaná ke každé tvarovce.

Použití podle určení

Vývoj,dokumentace,výroba,zkoušení jakož i odesílání popsaného výrobku byly provedeny " s přihlédnutím na odpovídající bezpečnostní normy a " použitím náročného zabezpečení jakosti.



POZOR !

- Po otevření resp. odstranění skřínky, budou části popsaného produktu přístupné, které mohou být pod nebezpečným napětím.
- Jen kvalifikovaný autorizovaný personál smí provádět zásahy do přístroje. Tento odborný personál musí být obeznámen se všemi zdroji nebezpečí, předpisy bezpečnostními a údržbářskými opatřeními, odpovídající údajům v tomto manuálu.
- Bezpečný provoz popsaného výrobku předpokládá správný transport, odpovídající s kladování a instalaci, provoz podle určení, svědomitou manipulaci a obsluhu a pravidelnou údržbu.
- Všechny osoby, mající co dělat s uvedením do chodu a obsluhou MSA 3000, musejí být odpovídajícím způsobem kvalifikovány a přesně dodržovat návod na obsluhu.

Struktura přístroje


Svařovací automat MSA 3000 je rozdělen do dvou skupin obsluhy :

- Čelní deska
- Pravá strana

Čelní deska

Na levé straně čelní desky se nacházejí prvky indikace a obsluhy.

V pravém sektoru/straně pod klapkou jsou vstupní štěrbiny pro ID-štíttek a štítek protok. paměti.

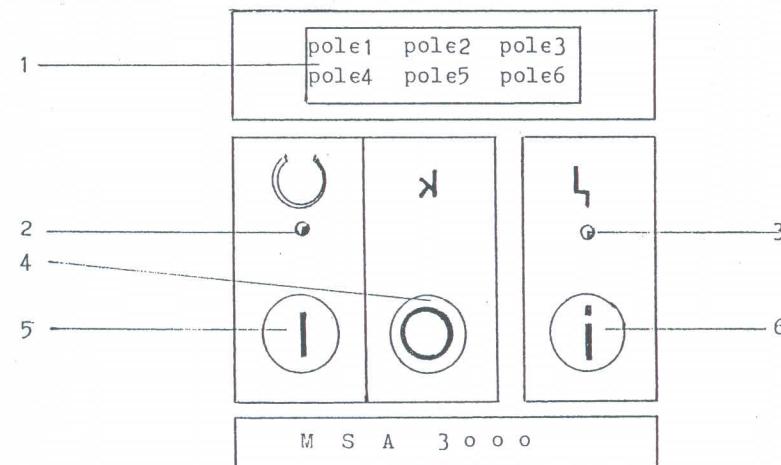

ODKAZ !

Čísla prvků obsluhy a indikace se v návodu uvádějí jako odkaž v závorkách
• např. /6/ odpovídá informačnímu tlačítku.



Svařovací program

S přístrojem MSA 3000 lze zpracovat všechny tvarovky, pokud je přiložen ID-štíttek, který byl naprogramován výrobcem podle normy :

"ISO/TC138/SC5/WGL2/N⁰209F 11/93 "

MSA 3000 akceptuje všechny průkazy pokud odpovídají normě :

"ISO/TC138/SC4/N669 17-lo-94/koncept ISO/CD 12176-1/2".

Průkazy

Signal.zařízení

MSA potvrzuje určité průběhy akustickým signálem s následujícím významem :


1 x velice krátce	: tlačítko stisknuto
1 x	: čárk.kód zaváděn
interval	: ID-štíttek výjmout
2 x	: Vstup - připraven
3 x dlouze	: Konec sváření

Identifikační štítky


Na ID-štítcích, specifické pro výrobek, jsou ukládána data tvarovek jakož i příslušný svařovací program.

Příklady takovýchto ID-štítků :

Nátrubek ø 50 mm

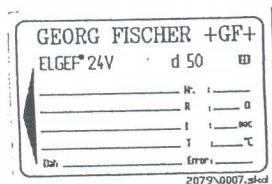

Třmen ø 110 mm

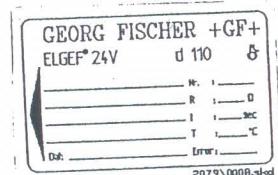

Po dokončení svařovacího procesu, vymaže přístroj svařovací program na ID-štítku. Na ID-štítku lze navíc ručně zaznamenat data./uživatelem/. Tak vzniká ke každému sváření protokol, který by měl být archivován.

Legenda :

- 1 Indikace /displej/ Indikuje uživateli všechny nutné informace.
- 2 Připraveno sděluje uživateli, že svařovací automat je připraven k nastartování svař. procesu.
- 3 Pole Signalizují uživateli, že vznikla chyba. Stisknutím informačního tlačítka /6/lze indikovat příčinu.
- 4 Tlačítko STOP /0/ Při nesrovnalostech lze sváření stisknutím tlačítka STOP předčasně přerušit.
- 5 Tlačítko START /I/ Stisknutím tohoto tlačítka se sváření nastartuje.
- 6 Informační tlačítko /i/ Předává uživateli další informace

Pravá strana

Na pravé straně jsou následující prvky :

- Síťový kabel
- Hlavní vypínač slouží k zapínání a vypínání přístroje.
- Typový štítek
- Kabel tepel. čidla
- Svařovací kabel
- Přípojka čtečky čárkového kódu
- Zástrčky/konektory pro RS-232 rozhraní přes rozhraní lze MSA 3000 pro vyhodnocovací účely propojit s PC nebo tiskárnou.

Po ca vteřině zhasnou všechny LED indikace, po té se objevuje následující obraz na displeji, trvající asi 1 vteřinu.

Verze	SW: 1.00
Jazyk :	2.11

Po té je přístroj připraven k provozu. Zazní dvojité pískání na signalizaci tohoto stavu. Na displeji je pak vidět následující obraz

Indikace "Připraveno", žádná tvarovka není připojena.

Svařovací data ?
nan Ohm Pole 5 25°C

nan Ohm = nepřipojen žádný fitink

Pole 5 = střídající se indikace napětí/frekvence sítě popříp. generátoru.

25°C = teplota okolí

sváření Zasunout ID.štítek svařeného fitinku stejnomořně a ne příliš rychle.

POZOR !

ID-štítek musí během sváření zůstat v přístroji

GF	I	llo
nan Ohm	Pole 5	25°C

t.zn. indikace "připraveno", informace o výrobku obdrženo, žádný fitink není připojen.

GF = znak firmy /logo/

I = typ fitinku/tvarovky

llo = rozměr

nan Ohm = žádný fitink připojen není

Pole 5 = střídající indikace napětí/frekvence

25°C = teplota okolí

Průběh obsluhy

Zapnout přístroj :

Připojit MSA 3000 na síť.

Stisknout hlavní vypínač na "1"

Pro kontrolu funkcí se rozsvítí všechny LED-indikace. Osvětlení pozadí indikace se zapíná a na indikaci je vidět následující obraz :

MSA 3000 S	D
12/03/1993	14:33

Indikace data/datum/ může mít 2 různé formy :

12-03-1993 autom.přepínání letního času není aktivní

12/03/1993 -autom.přepínání letního času aktivní.

V pravém rohu se indikuje zvolený jazyk obsluhy.

D = němčina

GB = angličtina

F = francouzština

E = španělština

NL = vlámskina

I = italština.

Odkaz !

Volba jazyka obsluhy jakož i přepínání letního času viz. odstavec "konfigurace přístroje".

Během této fáze startu lze též přezkoušet tlačítka na bezvadnou funkčnost, stiskněli se tlačítka musí odpovídající indikace zhasnout :

Informační tlačítko /6/

-> informace chyby zhasne /3/

Tlačítko START /5/

-> indikace pohotovosti /3/ zhasne

Tlačítko STOP /4/

-> zazní pípání

Opatrnost při práci s generátorem :



POZOR !

Postavení přístroje

Svařovací přístroj se svař.kabelem a tvarovkou nutno instalovat alespoň 3 m od generátoru. Svař. pochod může být narušen, bude-li vzdálenost mezi generátorem a svař.přístrojem příliš malá, magnetickými poli generátoru.

Při použití prodlužovačky je třeba na to dbát, že musí mít průřez o minimálně 2,5 mm² a maximální délku 50 m. Prodlužovačku nutno úplně vyrolovat/narovnat.

Sváření

Svařovací pochod lze nastartovat jen stisknutím tlačítka START /4/.

Běžný svířecí pochod je na displeji signalizován počítáním času/energie. V displeji /1/ pole 5, se nepřetržitě indikuje aktuální doba sváření.



POZOR !

Nastanou-li vadné funkce, nutno přístroj okamžitě vypnout a předat autorizovanému servisu.

Protokol

Po dokončeném sváření se na displeji objevuje násled. obraz :

Sváření bez chyby:

Sváření dokončeno	< i >
-------------------	-------

Sváření s chybou/závadou:

Sváření přerušeno	< i >
-------------------	-------

Symboly typů tvarovek/fitinků

I	= nátrubek monofil.
J	= nátrubek bifilární
□	= třmen
Y	= redukce monofilární
L	= úhel/koleno monofilární
T	= T-kus monofilární

Připojit tvarovku svířenou na přístroj /doporučuje se použití adaptéra/.

Kontaktní plochy tvarovky a svař.zástrček musejí být čisté.

Na základě dat uložených na ID-štítce vypočítává přístroj nutnou tepel.kompenzaci svař.času nebo svař. energie.

V indikaci se objevuje naměřený odpor tvarovky.

Indikace "připraveno", informace o výrobku obdrženo, tvarovka připojena.

První řádek se mění ve 2 vteřinovém taktu

GF 0,60 Ohm	I 220 V	110 25 °C
----------------	------------	--------------

GF 0,60 Ohm	N1234/12345 50 Hz	25 °C
----------------	----------------------	-------

0,60 Ohm = naměřený odpor tvarovky v Ohmech

220 V = napětí

50 Hz = kmitočet/frekvence.

Indikace "připraveno" /2/ se rozsvítí teprve, když zkoušení bylo úspěšně dokončeno. Jinak bliká LED-porucha /3/ a zazní pípání s výzvou Výjmout ID-štíttek.

Indikace informace - doba chlazení

Doba chlazení v minutách: 15

Doba chlazení udává, jak dlouho se musí vyčkat, než držák může být odstraněn. Minimální čekací doby až do navrtávání a k tlakové zkoušce nutno vybírat z odpovídajících montážních návodů výrobců tvarovek.

Důležitý odkaz !

Hlášení

Zjistí-li svařovací přístroj během sváření nesrovnalost/nepravidelnost, přeruší se svař.pochod automaticky a v poli se vydává hlášení kód.

Příklad : E 13 = hlášení č.13

Stisknutím INFO-tlačítka /6/ se hlášení indikuje v nezakódovaném textu /viz.odstavec hlášení/.

Odstranění ID-štítka Odstraňuje-li se během svař.pochodu ID-štítka, vyzádá se po sváření opět ID-štítok a testuje se, zda se jedná o originální ID-štítok.

Nezasune-li se ID-štítok originální během určitého času, uloží se svařovací protokol s chybou!

Vypadne-li síť během svař.pochodu, požádá se po příštím nastartování opět originální štítek a testuje se, zda je o originální štítek.

Nezasune-li se originální/původní štítek během určitého času, uloží se svařovací protokol s chybou !

Při nepravidelnostech/nesrovnatelnostech lze svařovací pochod kdykoliv stisknutím tlačítka STOP /4/ přerušit.

V indikaci /1/, polel' se vydává kód hlášení /viz.odstavec hlášení/.

Stisknutím INFO-tlačítka /6/ lze hlášení indikovat v nezakódovaném textu.

U hlavního vypínače stisknout krátce na polohu 0. Indikace zhasnou.

Výpadek sítě během sváření

„jasné přeru- se sváření“

Vypnout přístroj

Po stisknutí tlačítka INFO objevuje se výzva výjmout ID-štítok:

Prosím odstraňte ID-štítok

Po výjmutí ID-štítku se na displeji objevuje svařovací protokol.

Indikace sváření korektně dokončeno:

První řádek se mění v 2 vteřinovém taktu.

EO	N2412/12345
0,60Ohm	12..3KJ

GF	I	110
0,60Ohm	198 vt.	25°C

2412 = očíslo číslo sváření

12345 = číslo přístroje

198s/vt/ = dosažený svař.čas ve vteřinách

EO = hlášení 0 /zádné hlášení/

I = typ výrobku /nátrubek/

25°C = kompenzační teplota

12,3 KJ = spotřebovaná energie

Stisknutím INFO-tlačítka /6/ lze indikovat minimální čas ochlazení svářené tvarovky, pokud výrobce tento údaj na ID-štítku tvarovky zakódoval a nevznikla žádná chyba během sváření.



POZOR !

Ochlazení :

Opakováné sváření smí být nastartováno teprve po úplném vychlazení svářeného spoje.

Opakování svař.pochodu :

Při opakování svař.pochodu mohou se části pod napětím stát nevhodnými pro dotyk.

Průkaz svářeče /Z2/ Průkaz svářeče /Z2/ resp. jeho štítek slouží k zavádění identifikačního čísla svářeče před zahájením práce. Toto číslo zůstává až do změny datumu anebo přepisování s jiným číslem štítu průkazu a ukládá se s každým svařovacím protokolem.

Vypršela-li lhůta průkazu anebo povolení neplatné, zachová se přístroj tak, jak byl konfigurován.
/viz. konfigurace přístroje, nastavení průkazu/.

Podle konfigurace je použití štítu průkazu dobrovolné nebo povinné.
/viz. konfigurace přístroje, štit průkazu/.

V režimu "štít průkazu povinný" /Z21/ je svářeč vyzván před zahájením s víření dne, zasunout svůj štítek průkazu. V režimu "štít průkazu dobrovolný" /Z20/ připouští taktéž použití štítu průkazu. Nezaznívá však žádná výzva.

Po zavádění Z20 nebo Z21-štítu je aktuální průkaz zrušen.

Indikace štit průkazu očekáván :

Štit průkazu
č: ???

**Speciální funkce
MSA 3000 S**

Štítem PASSPARTOUT /Z3/ lze přerušené svíření ještě jednou svářet.

Operátor je při tom veden výzvami v indikaci.

Průběh :

- Nechat vychladnout fitink /tvarovku.
- Zadat/zasunout štítek PASSPARTOUT a opět vytáhnout.
- Zasunout štítek ID původního sváření.
- Zadat původní číslo sváření.

Zadání původního čísla sváření

Svář.přístroj/číslo
1234/12345

Číslice, která může být zadána/zapsána bliká. Stisknutím tlačítka START se blikající číslo/číslice čísla sváření, stisknutím tlačítka STOP potvrzuje se hodnota blikající číslice, lze změnit další číslice.

Bylo-li zadáno/zapsáno celé číslo, ukazuje se na displeji dotaz, zda původní číslo sváření bylo správně zadáno/zapsáno.

Č. vpořádku ? <ANO>
1234/12345.

Startem střídáme mezi ANO a NE. Tlačítkem STOP vyberete odpověď. Vyberete-li NE, lze číslo opět pozměnit.

* Sváření /podle odstavce "Průběh obsluhy, sváření".

Zapne-li se svařovací přístroj MSA 3000 se zasunutým kabelem sériového rozhraní, nachází se přístroj v režimu MENU. Stisknutím tlačítka START /5/ lze střídat mezi jednotlivými body MENU, stisknutím tlačítka STOP /4/ se zvolený bod MENU zaktivuje.

Z následujících funkcí lze zvolutit :

- PC-komunikace :

Spojuje MSA 3000 přes RS232 rozhraní s MSA PC-softwarem na IBM slučitelném osobním počítači.

- Paměť.tiskárny :

- Výtisk sběrného protokolu :
Tiskne sběrný protokol z paměti protokolů, v nastaveném jazyku, na připojené tiskárně.

- Výtisk jednotlivého protokolu :

- Tiskne jednotlivý protokol z protokol.paměti, v nastaveném jazyku, na připojené tiskárně.

- Tisk SPS :

- Výtisk hromadného protokolu :
Vytiskne hromadný protokol z bezpečnostní protokol.. paměti.v nastaveném jazyku,na připojené tiskárně.
 - Výtisk jednotlivého protokolu :
Tiskne jednotlivé protokoly z bezpečnostní protok. paměti,na připojené tiskárně.

- SW-verze : Y.XX

Jazyková verze Y.XX
Indikuje aktuální softwarovou a jazykovou verzi.

Y = číslo verze

X = číslo modifikační

např. SW-verze 1.06

Jaz. " 1.01

- MC-verze : Y.XX

Indikuje verzi zasunutého protokol.paměť.štítu.

- Poslední revize : aa/bb

Indikuje poslední revizi

a - měsíc

b - rok

- Příští revize : aa/bb.

Indikuje příští revizi,pokud je takódováno pomocí

Z6.

Číslo průkazu se po výjmutí štítku indikuje po dobu 5 vteřin.

Nové číslo průkazu :

Uložené číslo průkazu se přepisuje,jakmile se zavádí nový štítek průkazu.

Vymazat číslo průkazu:

Uložené číslo průkazu lze vymazat zaváděním příslušného štítu průkazu.Je-li číslo průkazu zrušeno,indikuje se to na displeji.

Indikace číslo průkazu zrušeno/vymazáno :

Štítek průkazu
č.:zrušeno

číslo zakázky
Z4/

Se štitem čísla zakázky lze při zahájení práce zavádět číslo identity zakázky.Toto číslo je zachováno až do výměny datumu anebo až do přepisování s jiným štitem čísla zakázky a je ukládáno s každým protokolem.

Podle konfigurace je použití štítu zakázky dobrovolné nebo povinné.

/viz.konfigurace přístroje,štítek průkazu/.

Obsluha je totožná s obsluhou při štítu průkazu.

Po zavádění Z40 nebo Z41-štítů je aktuální zakázka zrušena.

Protokol.paměť



Podávač pro použití MSA 3000 formátovaného MC - paměť.štítu je pod klapkou na pravé straně přístroje.

P O Z O P !	
Je-li přístroj zapnut, nesmí se paměť.štítka zasunout ani vytáhnout.	
Používat lze jen MSA 3000 formátované MC - paměť.štítky.	

Na zasunutém protokol.paměť.štítu se sváření nepřetržitě protokolují.

Tato data lze pomocí/přes/ vestavěné rozhraní RS232 anebo čtečky paměť.štítů vyhodnocovat.Viz. odstavec " Speciální funkce,RS232 provoz rozhraní". Na 256 kB-protokol.paměť.štítu je místo pro ca. 450 svař.protokolů.

V konfiguraci lze volit režim paměti.Viz.odstavec " Konfigurace přístroje,režim protokoll.paměti".

Jazyky obsluhy

Pomoci paměť.štítu pro jazyky je dána možnost,nahrádat uložené jazyky obsluhy.

Paměť.štít pro jazyky obsluhy s požadovanými jazyky,zasunuje se p ř e d zapnutím přístroje.Po zapnutí převezme přístroj jazyk ze štítu.

Indikace "jazyky hotově zaváděny":

Jazyky zaváděny
Pole4 pole5 pole6.

Pole 4 až 6 indikují zaváděné jazyky.

Po té se musí přístroj vypnout a paměť.štít pro jazyky se musí vyměnit za protokol.paměť.štít.



Tisknouti

Po navolení dvou bodů menu "Tisknouti",lze volit mezi jednotlivým a sběrným protokolem.,po té indikuje přístroj pozici START operace výtisku.

START	2412/12345
-------	------------

Má-li být natištěn celý obsah protokol.paměti,postačí 2x stisknutí tlačítka STOP /4/.

Jinak lze pozměnit rozsah tisku.Stisknutí tlačítka START /5/ mění start.pozici.Po stisknutí tlačítka STOP /4/ je indikována konečná pozice výtisku.,to jest nejstarší protokolované sváření.

START	2412/12345
STOP	1456/12345

Stisknutím tlačítka START /5/ dochází ke změně koncové pozice.Výtisk je aktivován tlačítkem STOP /4/.

Výtiskem se uložená data protokolů nevymažou.Má-li být paměť zpřístupněna pro nová sváření,musí být zrušen,po výtisku,zadáním štítku kontrol.paměti./viz.odstavec "konfigurace přístroje,provoz protokol.paměti.

ODKAZ !
Po výtisku je nutné přístroj znova nastartovat.




Důležité pro provoz čárkový kódem
Zjistí se během sváření vadná funkce,
nutno přístroj vypnout a znova nastartovat.

Po použití je třeba čtečku čárkového kódu na její ochranu vrátit do pouzdra.

nipulace čtečky čárkového kódu

Držte tužku čárkového kódu pohodlným způsobem tak jako tužku.

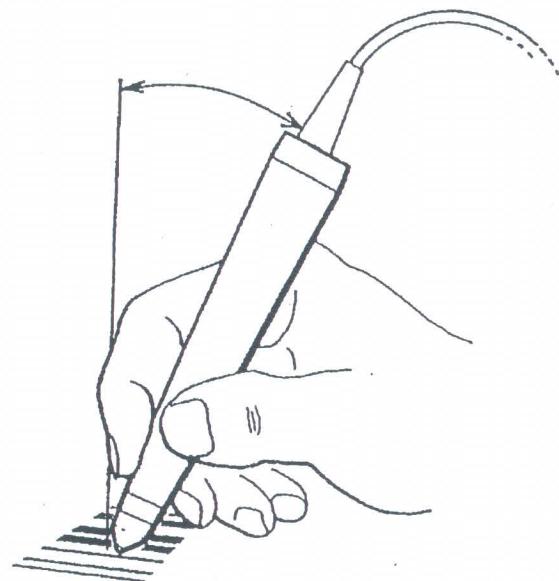

Uchopení tužky/čtečky čárkového kódu.

Tužka čárkového kódu čte nejlépe, táhneme ji v úhlu od 10° až do 30° ke kolmé linii přes čárkový kód. Rozsah čtení/snímání je však větší a leží mezi 0° až 45° od kolmice.

Přídavné funkce MSA 3000

Čtečka čárk.kódu

Jakmile se MSA 3000 SL se zasunutým čtecím zařízením čárkového kódu zapne, lze svářet jak s ID-štítkem tak i s čárkovým kódem.

Indikace přístroj s čtečkou čárkového kódu

MSA 3000 SL
12/03/1993

D
14.33

Stisknutím INFO-tlačítka /6/ se obsluhující může pře svědčit, zda čtečka čárkového kódu byla správně připojena.

Indikace :

MSA 3000 SL = čtečka čárkového kódu připojena.

MSA 3000 S = čtečka čárkového kódu není připojena.

Průběh obsluhy zůstává přibližně stejný, jak popsáno pro MSA 3000 S.

Specielt u MSA 3000 SL:

Místo s ID-štíttem se svařovací data přivádějí přístroji MSA čtením čárkovaného kódu umístěného na tvarovce, anebo ID-štíttem.

Byl-li čárkový kód správně přijat, zazní pípání.

Byl-li svařovací program načten pomocí čárkového kódu, zůstane v případě chybné funkce během sváření protokol s hlášením chyby zachován na displeji. V takovém případě nutno přístroj znovu nastartovat.

Protokol

V protokolu se sváření pomocí čárkového kódu označuje *.

Nastavení letního/zimního času.



Štítky "automatické přestavení letního/zimního času" /Z51/ a "ruční přestavení letního/zimního času" /Z50/ lze konfigurovat způsob přestavení času.

Postup :

- zasunout požadovaný štítek a pak opět vytáhnout.

POZOR !

Jelikož přestavení času není jednotné, může se stát, že MSA 3000 provede přestavení o několik dnů dříve či později.

Přestavení času se zasnutím štítku datumu neovlivňuje.

Štítek průkazu svář. dobrovolný neb povin.

ID-štíty "průkaz svářeče dobrovolný" /Z20/ nebo "průkaz svářeče povinný" /Z21/ lze určit, zda k provedení sváření je takový průkaz nutný či ne.

Postup :

- Zasunout odpovídající štítek a opět vytáhnout

V režimu "Průkaz svářeče povinný" /Z21/ je svářec před prvním svářením dne vyzván, zasunout svůj průkaz resp. štítek průkazu. Provozní režim "Průkaz svářeče dobrovolný" /Z20/ připouští sice průkaz ale neobjevuje se žádná výzva.

Po zadání/zasnutí štítků Z20 nebo Z21 je aktuální průkaz zrušen.

Průběh obsluhy viz." Speciální funkce, štítek průkazu /Z2/".

Zde lze volit, zda mají být připuštěny i staré průkazy. Dále lze stanovit, zda má být přístroj při neplatných průkazech zablokován a jak dlouhá má být karenční doba. Je-li Z22 aktivní platí již jenom nové průkazy.

Nastavení průkazů

Štítek zakázky dobrovolný či povin.

Nastavení a průběh režimu štítků zakázky

konfigurace přístroje

Jazyk obsluhy avolit :

Jazyk indikace svař.přístroje lze během provozu pozměnit.

Stisknut tlačítka INFO /6/. V indikaci je na 5 vt.viditelný aktuální jazyk.

Další stisknutí INFO-tlačítka vede ke změně jazyka. Případné hlášení se pak indikuje ve zvoleném jazyce.

Se štítem datumu /Z5/ lze nastavit jak datum tak i čas

Postup :

- zasunout štítek datumu

V indikaci se objevuje aktuální datum. Tlačítkem START /5/ lze změnit rok.

vvvv	25/03/1993	14:33
------	------------	-------

Bylo-li požadovaného čísla dosaženo, stisknout tlačítko STOP /4/, rok je uložen do paměti. Tlačítkem START /5/ lze nyní nastavit měsíc a zvolit pomocí tlačítka STOP /4/ další bod menu.

Následující menu se prochází podle pořadí :

Rok-měsíc-den-hodiny-minuty.

Po posledním bodu menu se vstupy ukládají do paměti, štítek DATUM je vyhozen a indikuje se aktuální datum.

Nastavení indikace čas/energie

Zde lze zvolit, zda svařovací ener.gie/svař.čas má být sčítán či odečítán.

Je-li Z10 aktivní sčítá se čas nahoru.

fungují analogicky k režimu průkazu svářeče.

Po zasunutí Z40 nebo Z41 štítků je aktuální zakázka zrušena.

Dotaz - přípravy svařování

S ID-štítkem "dotazovací funkce Zap./Z0 zap."/ možno zapnout dotazovací funkci. Je toto aktivní, objevují se v indikaci dotazy k přípravě svařování. Svíření lze nastartovat teprve po zadovězení dotazů. Tuto funkci můžeme ID-štítkem "Dotaz Vyp."/Z0 vyp./ opět vypnout.

Postup :

- zasunout požadovaný štit a pak opět vytáhnout.

Indikace-Dotaz příprava sváření":

Škrábáno/ čištěno ?

Ano: < I >

Byl-li konec trubky oškrábán a čištěn, nutno odpovědět na tuto otázku stisknutím tlačítka START /5/ s "ANO", a býchom se dostali k další otázce.

S držákem ?

Ano: < I > Ne : < O >

Podle, toho, zda bylo použito držáku anebo né, lze na tuto otázku odpovídat s "ANO" tlačítko START /5/ anebo "NE" /tlačítko STOP /4/.

Tyto údaje jsou uloženy v protokolu.

V obou provozních režimech se každé sváření ukládá do pamětí.

Bude-li provozní režim " protokol.paměť bez přeplnění " aktivní,překontroluje se nepřetržitě počet volných míst paměti.Bude-li paměť až k naprogramovanému limitu plná,indikuje se při každém zapnutí přístroje počet volných míst paměti.

XXX protokoly
volné < i >

Toto hlášení musí být potvrzeno INFO-tlačítkem /6/.

Bude-li protokol.paměť plná,ukazuje MSA 3000 hlášení a nepřipouští již žádná další sváření.

Paměť plná
Přístroj zablokován < i >

V provozním režimu " protokol.paměť s přeplněním " se při plné paměti bez hlášení uživateli,přepisuje nejstarší protokol.

Provoz generátorem. MSA je vybaven ochranným zapojením proti špičkám napětí /chrání elektronické součásti/

Dává-li generátor nepřípustné špičky napětí,vypíná se přístroj automaticky /od sítě/.

Přístroj lze po asi 2 minutách opět zapnout /doba ochlazení zapojení/.

Nezareaguje-li toto zapojení během sváření,indikuje se při znovuzapnutí přístroje hlášení č.21.

Kontrola revizních intervalů

Kontrola revizních intervalů lze zapnout či vypnout pomocí dvou ID-štítů.Zapnutí /Z6/, vypnutí /Z6o/.

Postup :

- Zasunout odpovídající štítek a opět výjmout.

Je-li kontrola zapnuta /Z6/,ukazuje se na displeji po vykonání doby revizních intervalů hlášení

Indikace "revize nutná":

Revize nutná
< i >

Toto hlášení se objevuje jenom 1x denně a musí být potvrzeno tlačítkem INFO /6/.

Uvnitř tolerovatelné časové rezervy připouští přístroj další sváření vzdor uplynulému reviznímu intervalu.Později zablokuje jakékoli sváření.

Při vypnuté kontrole /Z6o/ je uživatel MSA 3000 sám zodpověden za dodržování pravidelných revizí.

Kontrola protokol.paměti



POZOR !

Zadáním/zápisem štítku protokol.paměti /Z8, Z8o/ se všechny dosud ukládané protokoly zruší.

Postup :

- Zasunout požadovaný štítek a pak opět výjmout.

74 Svař.výkon příliš malý
75 Svař.výkon příliš vysoký

Svař.výkon se nemohl regulovat /příp.příliš slabý generátor/.
Svař.výkon nemohl být regulován.

H l á š e n í

Zakódovaná hlášení

ER č. Text Poznámky

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Síť.napětí příliš nízké | |
| 2 | Síť.napětí příliš vysoké | |
| 3 | Síť.kmitočet příliš nízký | |
| 4 | Síť.kmitočet příliš vysoký | |
| 5 | Teplota okolí příliš nízká | |
| 6 | Teplota okolí příliš vysoká | |
| 7 | Vnitřní teplota příliš nízká | Nahřívat přístroj ve vytopené místnosti. |
| 8 | Vnitřní teplota příliš vysoká | Vypnout přístroj a nechat vychladnout. |
| 9 | Odpor tvarovky příliš malý | |
| 10 | Odpor tvarovky příliš vysoký | |
| 11 | Svař.napětí příliš nízké | Svař.napětí se nedalo doložit/ev. příliš slabý generátor/. |
| 12 | Svař.napětí příliš vysoké | Svař.napětí se nedalo doregulovat. |
| 13 | Svař.obvod přerušen | Přerušení během sváření |
| 14 | Svař.proud příliš vysoký | Nadproud během sváření |
| 15 | Teplota transformátoru příliš nízká | Ohřát přístroj ve vytop.místnosti |
| 16 | Teplota transf.příliš vysoká | Vypnout přístroj a nechat vychladnout. |
| 21 | Výpadek proudu během posl.svař. | Posl.sváření přerušeno,tvarovka není správně navařena. |
| 22 | Sváření přerušeno pom.STOP | Tvarovka nemůže být MSA 3000 svař. |
| 28 | Překročen dosah přístroje | ID-štítek neodstranit dokud nebyla výzva. |
| 33 | ID-štítek odstraň,než mohlo být vymazán | Nikdy neodstranit MC,dokud přístroj je zapnut. |
| 63 | Pamět.štít MC odstraněn | Přístroj dát do revize. |
| 71 | Teplota okolí-chyba měř.systému | Přístroj chránit před magnet.vlivem |
| 72 | Přerušení pro magnet.vliv | |

H l á š e n í

Hlášení MC-paměť.štity

Žádný MSA-paměť.štít.

MC-paměť.štítek s ochranou záznamu

Chyba MC-kontrolní sumy

MC-paměť.štítek plný

Protokol není ukládán do paměti

Bezpečné protokoly z SPS --> MC

P o z n á m k y

Vypnout přístroj,zasunout formátovaný paměť.štít.

Vypnout přístroj,přepnout ochranu záznamu.

Vypnout přístroj,MC-paměť.štítek znovu formátovat.

Vypnout přístroj,vyměnit MC-paměť.štítek/vyčítat a znovu formátovat.

Protokol není ukládán na paměť.štítu protokolů,jen v SPS

Protokoly se z SPS ukládají na MC - paměť.štít.

Hlášení v nezakódovaném textu - Poznámky

Hlášení

Hlášení všeobecné :

Chyba v konfiguraci Zaslat přístroj na revizi.

Chyba v uživatelské konfiguraci Z-funkce nově konfigurovat

Revize nutná,přístroj zablok. Přístroj musí do revize

Svařovací okruh přerušen

Chyba v měření odporu

Chyba v kontrole průběhu

Čtený čárkový kód je vpořádku

Protokoly nejsou

Hlášení ID-štítů :

Není originální ID-štít

Zasunout ID-štítek posledního sváření.

Chybný svař.program

Použít svař.program hodící se k tvarovce.

ID-štítek nesprávně zasunut

ID-štítek zasunout ve správné poloze a ve správném směru.

ID-štítek nečitelný

Cistit ID-štítek suchým hadříkem a znovu zasunout /plynule/.

ID-štítek není úplně zasunut.

ID-štítek zasunout až na doraz

ID-štítek vymazán

ID-štítek již nelze používat ke sváření.

ID-štítek neplatná struktura

ID-štítek není zakódován podle předpisu.

Nesprávný typ ID-štítka

Zasunout požadovaný štítek.

Štítek průkazu s vyp.lhůtou

Průkaz již není platný.

Průkaz není platný pro MSA

Zájdne oprávnení k sváření na MSA

Svař.kabel

: délka 4m
Spec.izolace
Pozor : výměna jen +GF+ servisem!

Síťový kabel

: Spec.izolace,
Pozor : výměna jen +GF+ servisem !

Prodlužovačka síťová

: Délka 50 m
Průřez min. 2,5 mm²

Výrobce

: Brütsch Elektronik AG.

CH-8243 Uhwiesen.
Tel. 053/29 13 21
Fax. 053/29 14 32

Příslušenství

- 1 Kabela na příslušenství
- 1 Návod k obsluze
- 1 Držák kabelu
- 2 ūhl.adaptery pro výrobky s 4 mm přípojky/zdířky/ /zvl.příslušenstv Adapter pro ELGEF výrobky/zvl.příslušenstv/
- Adapter pro výrobky s 4,7 mm příp./zdířky/ /zvláštní příslušenství/
- Adapter pro výrobky s plochou přípojkou/zdířky/Zvláštní přísluš./

Výměna baterií paměť.štítů



ODKAZ !

Baterii paměť.štítu lze vyměnit bez ztráty dat, pokud se dodržují následující body :

- štítek ponechat před výměnou baterie nejméně 10 minut v zapnutém přístroji.
- použít typ baterie CR2325 nebo odpovídající typ
- baterie nesmí být z MC-paměť.štítu odstraněna déle než 30 minut.

Bližší údaje k MC-paměť.štítu najdete v dalicím listu paměť.štítu.

Informace o výrobku

Technická data

Síťové napětí

: 180 V až 264 V stříd.proud.
Jmenovité napětí : 230 V stř.p.

Síťový kmitočet

: 45 Hz až 65 Hz
Jmenovitá frekvence: 50 Hz

Příkon

: max.3500 W jmen.příkonu

Výstupní výkon generátoru

: 2 až 4 KVA sinusový /1 pól.prov vždy podle Ø tvarovky u ELGEF Plus až Ø 75 2 KVA.

Předpojistka

: 10 až 15 A vždy podle průměru tvarovky.

Svař.napětí

: 8 - 42 V galvan.odděleno.

Druh ochrany

: ochr.izolace / IP 54

Provozní teplota

: - 10° až do 45° C

Zapínací doba

: 24 až 100% vždy podle průměru tvarovky. Elektronická kontrola teploty přístroje.

Rozměry

: šíře : 415 mm
hloubka : 190 mm
výška : 400 mm /měřeno pře madlo/

Váha/hmotnost

: 25 kg /včetně kabelu/.

RS 232 rozhraní

: 4800 Baud, 7 dat.bitů, 1 STOP bit, sudá parita XON/XOFF-protokol.

Všeobecné odkazy

Provoz

Přípojky



Údržba

Čištění



Funkční kontrola



POZOR !

Platí pro typy přístrojů s MC-štítěm a RS 232 přípojkou. MC-štítěk a konektor rozhraní pro PC - nebo čtečku čárkového kódu resp. jejich přípojky se smí zasunout nebo vytáhnout jen při vypnutém přístroji.

Čistit přístroj a čtecí tužku pravidelně, avšak jen navlhčeným hadříkem.

Varování !

Přístroj v žádném případě čistit poštíkem, ponořit do vody nebo foukat stlačeným vzduchem.

Čelní desku a štíty čistit při silném znečištění jen alkoholem.
/Žádné ředitlo nebo trichlor ! /.

Pro funkční kontrolu nebo/a doložování je třeba přístroj pravidelně svěřit +GF+-servisu.


Odkaz !

Pravidelná kontrola funkcí a ad - justací jsou nezbytné. Provádí výlučně +GF+-servis.

Zkontrolovat hrot čtecí tužky na poškození.

Dodatek

Čelní deska

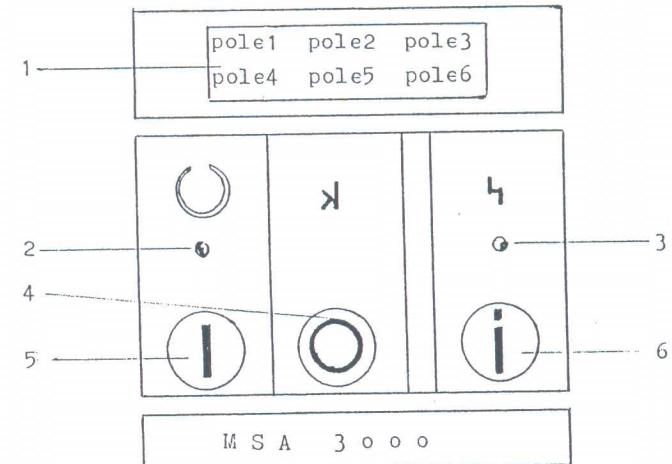

Legenda

1 Indikace

- pole 1 : Hlášení
- pole 2 : Typ tvarovky
- pole 3 : Svař./číslo přístroje/rozměr
- pole 4 : Odpor tvarovky
- pole 5 : Napětí/frekvence/doba sváření/energie/vždy podle druhu provozu/.
- pole 6 : Teplota okolí.

2 Připraveno

3 Závada/chyba

4 Tlačítko STOP

5 Tlačítko START

6 INFO-tlačítko /informace/.



Varování !

Návod k obsluze:

Z přístroje se může při nedodržování návodu k obsluze stát zdroj nebezpečí.

Dohled:

Přístroj lze používat/provozovat jen za stálého dozoru.

Opakování svařovacího procesu:

Při opakování svařovací operace se mohou části pod napětím stát schopnými dotyku.

Předpisy bezpečnosti práce.Ochrana proti úrazům.

Bezpečnostní pokyny

Přístroj chránit před nepovoleným ,nezaškoleným personálem a dětmi.

Přístroj je chráněn proti stříkající vodě.

Chránit síťový a svařovací kabel před ostrými hrany.Poškozené kabely musejí být okamžitě vyměněny autorizovaným servisem.

Nevystavovat přístroj silnému mechanickému namáhání.Poškozené skřínky nebo jiné součásti je třeba okamžitě vyměnit autorizovaným servisem.

Nepoužité přístroje je třeba zajistit proti nepovolenému použití a skladovat v suché, uzavřené místnosti.

Nosit jen vhodný pracovní oděv.

Při práci ve volné přírodě jsou gumové holínky a gumové rukavice vhodné.Obzvláště práce ve vlhkém nebo mokré prostředí si vyžadují povinné nošení těchto pomůcek.

Před každým použitím je třeba přístroj překontrolovat na poškození,taktéž bezvadná funkčnost podle určení.Všechny části musejí být správně smontovány,aby bezvadný provoz přístroje byl zaručen.

Defektní součástky musejí být vyměněny nebo udržovány autorizovaným servisem.

Jen autorizovaný servis smí otevřít přístroj !

Ukáže-li přístroj chybné funkce,musí být okamžitě odstaven a opraven autorizovaným servisem.

Přístroj nesmí být použit v okolí,kde hrozí exploze.

Tato tištěná zpráva neobsahuje žádné záruky,nýbrž jen technické informace.Poukazujeme na naše "Všeobecné prodejní podmínky".

Kontrola měření odporu

- zasunout odpor : -- 0,66 /příklad/
- odpor vytáhnout: -- ^^^ /žádný odpor nebo porušení/.
- kontrolovat kontakty
- vypnout přístroj
- zasunout čtečku čárkového kódu
- zapnout přístroj
- po nastartování stisknout info.tlačítko
- typ přístroje musí být "MSA 3000 SL", jinak čtečku čárk.kódu zaslat do opravy
- snímat test.čárk. kód
- teplota okolí stojí po zapnutí na dolním rádku displeje

Kontrolovat měření teploty

Kontrola konfigurace

Kontrola paměťového štítku/MC/

Kontrola síťového napětí

Kontrolovat pojistku sítě

D i a g n ó z a

Kontrola žárovek

- Po zapnutí přístroje se musejí všechny LED rozsvítit během 1 vteřiny

Kontrola tlačítek

- Po zapnutí přístroje stisknout všechny 3 tlačítka za sebou.Odpovídající LED-indikace musí zhasnout anebo zaznít pípání.

Kontrola času a data/datum/

- Při nastartování se na několik vteřin objevují datum a čas na LED displeji.
- V normálním provozu lze stisknutím tlačítka informačního dotázat na datum a čas,pokud není hlášena chyba/není chyba.

Kontrolovat hlášení

- Bliká-li LED-poruchy,lze stisknutím info-tlačítka indikovat hlášení na LED displeji v nezakódovaném textu,pokud na displeji není jiné hlášení.